

Sellamiento del suelo en el Bosque de Chapultepec y propuestas de restauración

Soil sealing in Chapultepec Forest and restoration proposals

Helena Cotler,* Silke Cram,** Leobardo Mendoza Ruiz*** y Miguel Ángel Ramírez Beltrán****

Recibido: 04/05/202. Aprobado: 28/06/2021. Publicado: 30/07/2021.

Resumen. El Bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más antiguos de América, consta de 770.70 hectáreas y se ubica en el oeste de la Ciudad de México. En él confluyen huellas de la historia de México, desde la época prehispánica. Desde entonces, el Bosque de Chapultepec ha buscado mantener una convivencia entre los espacios culturales y los servicios ecosistémicos, en una megalópolis que se va extendiendo e invadiendo toda zona verde.

Como resultado de distintos planes y programas a lo largo de su historia, el Bosque presenta hoy día un palimpsesto arquitectónico, constituido por calzadas, caminos, glorietas, museos, estacionamientos que han ido sellando el suelo. Este sellamiento reduce drásticamente la provisión de servicios ecosistémicos esenciales para la población de la Ciudad de México, como la captura de carbono y nitrógeno, la infiltración y purificación del agua, el soporte de la vegetación y el hábitat de edaofauna. Se entiende por área sellada toda infraestructura que impide la interacción del agua, el aire y las raíces con el suelo.

En contraposición a este fenómeno se plantea la destrucción del sellamiento (de-sellamiento) para recuperar las funciones del suelo. Aunque aún es escasa la investigación sobre este tema, la literatura menciona que, una vez removido el sellamiento de los suelos urbanos, estos restauran rápidamente su fertilidad, en términos de densidad aparente, pH, contenido de carbon orgánico e inorgánico y la actividad biológica.

En el contexto de la sostenibilidad de la Ciudad de México nos interesa: i) cartografiar y analizar la intensidad del sellamiento del parque urbano más grande de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec, y ii) proponer medidas para su restauración, consistentes con el de-sellamiento.

El análisis del área sellada se realizó mediante la sistematización e integración de información de distinta índole: cartográfica, imágenes de satélite y trabajo de campo, integrados y analizados en un sistema de información geográfico.

Durante el trabajo de campo se contabilizó y midió toda la infraestructura, vial y construcciones, abandonada que ya estaba siendo sujeto de colonización de plantas.

Como resultado de la gestión del Bosque a lo largo de su historia, actualmente una tercera parte se encuentra sellado. La importancia de los temas cultural-recreativo que han tenido los planes y programas del Bosque en las últimas décadas explican la dominancia de edificaciones, especialmente museos, caminos y zonas de recreación.

Las áreas con mayor sellamiento, y también con mayor visitas (mayor a 13 millones de personas al año) son la primera y la segunda secciones, que mantienen un 45 y 52% de sellamiento, respectivamente.

La tercera sección se encuentra alejada de los principales medios de comunicación públicos, y presenta 14% de sellamiento. En esta sección también se identificaron 26 kioscos abandonados que cubren un área de 5955 m². En las tres secciones se identificaron 3.82 ha de caminos

* Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial. Av. Contoy 137, Col. Lomas de Padierna, Tlalpan, Ciudad de México, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7726-1570>. Correo-e: hcotler@centrogeo.edu.mx

** Instituto de Geografía, UNAM. Circuito de la Investigación Universitaria s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, Ciudad de México, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5626-3454>. Email: silkecram@igg.unam.mx

*** Consultor independiente. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2333-054X>. Email: leomenru@gmail.com

**** Instituto de Geografía, UNAM. Circuito de la Investigación Universitaria s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México, Mézico. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1187-3566>

en desuso, abandonados, que están siendo revegetados de manera natural, dando un total de 4.41 hectáreas selladas, que pueden recuperarse mediante la eliminación o bien la ruptura de la capa del concreto o cemento.

Actualmente, en estas áreas ya se observa una regeneración de plantas anuales que crecen entre el asfalto intemperizado, lo cual es indicativo de la resiliencia del suelo y del potencial que tienen estas áreas para incrementar la biodiversidad.

La presencia de esta vegetación es un indicativo de dos aspectos: i) que el de-sellamiento de estas construcciones permitiría incrementar la biodiversidad del Bosque y, con ello, sus servicios ecosistémicos, y ii) que el de-sellamiento no tendría que consistir en extraer todo el asfalto, sino su ruptura, de tal modo que permita la entrada de agua, de semillas y la acumulación de sedimento y materia orgánica producto de la caída de hojarasca.

El nuevo plan maestro del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura (<https://bit.ly/3WN7kPP>) hace mención de la necesidad de proteger tanto el patrimonio cultural como la biodiversidad, enfatizando que las nuevas construcciones se realizarán en zonas ya impactadas, las cuales se rehabilitarán para su nuevo uso. Esta aseveración deja entrever la relevancia del ecosistema forestal en este nuevo proyecto. Sin embargo, no se proporciona suficiente información sobre el área o la ubicación que cubrirán las nuevas edificaciones. El conocimiento de la densidad construida debería constituir un criterio importante para decidir la ubicación de nuevas infraestructuras que posibiliten que el Bosque de Chapultepec siga otorgando servicios ecosistémicos y culturales, como de provisión, regulación y soporte.

Consideramos que además de proponer nuevas edificaciones, el plan maestro podría incluir entre sus lineamientos la posibilidad de identificar áreas selladas abandonadas susceptibles de recuperarse, lo cual aumentaría el área del Bosque con posibilidad de proveer servicios ecosistémicos.

Palabras clave: servicios ecosistémicos, bosques urbanos, suelos, planeación, de-sellamiento.

Summary. The Bosque de Chapultepec, one of the oldest urban parks in the Americas, is located in the west of Mexico City and stretches across 770.70 hectares. The history of Mexico has left its imprint in this park from pre-Columbian times. Since then, The Bosque de Chapultepec has sought to maintain a balance between cultural areas and ecosystem services within a megalopolis that continues growing at the expense of green areas.

As a result of different plans and programs throughout its history, the park currently displays an architectural kaleidoscope of roads, paths, roundabouts, museums, and parking lots that have resulted in soil sealing. This phenomenon drastically reduces the provision of essential ecosystem services for Mexico City's inhabitants, affecting aspects such as carbon and nitrogen sequestration, water infiltration and purification, vegetation support, and habitats for soil fauna. A sealed area is any infrastructure that prevents the interaction of water, air, and roots with the soil.

To mitigate this phenomenon, the destruction of soil sealing (de-sealing) has been proposed to recover soil functions. Although research on this topic is still scarce, the literature mentions that after the sealing of urban soil is removed, fertility is quickly restored in bulk density, pH, organic and inorganic carbon content, and biological activity.

In the context of the sustainability of Mexico City, our aims are i) mapping and analyzing the intensity of sealing in the Bosque de Chapultepec — Mexico City's largest urban park — and ii) proposing restoration actions, i.e., de-sealing.

The sealed area was analyzed through the systematic organization and integration of information of different kinds, namely cartographic, satellite images, and fieldwork; these data were integrated into and analyzed through a geographic information system.

During fieldwork, all the abandoned infrastructure, roads, and buildings already undergoing plant colonization were quantified and measured.

As a result of the management of the Bosque de Chapultepec throughout its history, one-third of its area is currently sealed. The importance of the cultural-recreational activities included in the Bosque de Chapultepec plans and programs in recent decades explain the dominance of buildings, especially museums, roads, and recreation areas.

The areas with the highest sealing and the highest number of visits (over 13 million persons per year) are the First and Second Sections, which show 45% and 52% sealing, respectively.

The Third Section is relative far away from the mainstream public media and shows 14% sealing. In this section, we identified 26 abandoned kiosks covering an area of 5955 m². The three sections combined comprise 3.82 hectares of abandoned roads that are being colonized by natural vegetation and a total of 4.41 hectares of sealed soil that can be recovered by removing or breaking the concrete or cement layer.

Currently, these areas already show signs of the regeneration of annual plants that grow in between weathered asphalt, indicating the resilience of the soil and the potential of these areas to increase biodiversity.

The presence of this vegetation is indicative of two aspects: i) the de-sealing of these constructions would increase the biodiversity of the Bosque de Chapultepec and the ecosystem services provided by it, and ii) the de-sealing would not necessarily consist of extracting all the asphalt, but only its rupture to allow the ingress of water and seeds, and the accumulation of sediments and organic matter from leaf litter.

The new Bosque de Chapultepec master plan, named "Nature and Culture" (<https://bit.ly/3WN7kPP>), highlights the need to protect both the cultural heritage and biodiversity. It emphasizes that new constructions will be built in already impacted areas, which will be restored for their new use. This statement underlines the relevance of the forest ecosystem in this new project. However, this document provides insufficient information about the location of the new constructions or the area they will cover. Knowledge of the construction density should be a key factor for locating new infrastructure so that the Bosque de Chapultepec

continues providing cultural and ecosystem services, such as provision, regulation, and support.

In our view, in addition to proposing new buildings, the master plan should also include in its guidelines the possibility of identifying abandoned sealed areas suitable for recovery, which would increase the area of the Bosque de Chapultepec with the potential to provide ecosystem services.

Keywords: ecosystem services, urban forests, soils, planning, de-sealing.

INTRODUCCIÓN

Los parques urbanos y espacios verdes tienen una importancia estratégica para la calidad de vida de una sociedad cada vez más urbanizada. Además de proporcionar importantes servicios ambientales, como la purificación del aire y el agua, el amortiguamiento del viento y del ruido o la estabilización del microclima, los parques urbanos brindan servicios sociales y psicológicos, que son de importancia crucial para la habitabilidad de las ciudades modernas y el bienestar de los habitantes urbanos (Chiesura, 2004, Bertram, 2015, WHO, 2016). En estas áreas los suelos cumplen funciones esenciales que permiten la provisión de servicios ecosistémicos como la captura de carbono y nitrógeno (Pouyat *et al.*, 2006), la regulación del clima y la purificación del agua (Bolund y Hunhammar, 1999; Morel *et al.*, 2015).

El análisis del arbolado urbano se ha realizado a distintas escalas, desde la regional, de una ciudad, a través del análisis de imágenes satelitales clasificadas (Yang *et al.*, 2015; Parmehr *et al.*, 2016), aunque la resolución relativamente gruesa de estas imágenes puede ser una limitación. Por otro lado, la fotointerpretación de imágenes de alta resolución para detectar cambios de cobertura tiene la capacidad de superar estas limitaciones, pero carece de la capacidad de desarrollar mapas detallados de cambios de cobertura completos (Nowak y Greenfield, 2020).

El estudio de la vegetación urbana a nivel global (Dobbs *et al.*, 2017) o regional (Fuller y Gaston, 2009; Liu *et al.*, 2019), especificando diversidad de especies (Kendal *et al.*, 2014) o su composición (Yang *et al.*, 2015) ha utilizado métodos de percep-

ción remota, fotografías aéreas y mapas históricos (Nowak y Greenfield, 2020).

Estos métodos y escalas también han sido utilizados para el análisis del sellamiento del suelo, entendido como cualquier separación del suelo de la atmósfera y de la biósfera superficial por capas impermeables (Burghardt *et al.*, 2006). Sin embargo, estos métodos son poco útiles cuando el análisis de sellamiento debe realizarse en un área más pequeña, por ejemplo, al interior de un parque. Para estos casos, existe poca literatura y en ella se precisa la necesidad de contar con herramientas más precisas y con verificación en campo.

Usualmente, en las áreas urbanas, los materiales impermeables, como concreto, metal, vidrio o plástico, sellan el suelo. El sellamiento del suelo es una de las consecuencias más comunes de la urbanización y una de las principales amenazas a los suelos (van der Putten *et al.*, 2018) ya que producen diversos efectos negativos, incluyendo la imposibilidad de la transferencia de energía, el intercambio gaseoso, el movimiento del agua y la presencia de actividad microbiana (Scalenghe y Marsan, 2009), todas funciones que posibilitan dar soporte a las plantas, permitir la infiltración de agua, capturar carbono y mantener la biodiversidad (Figura 1).

Entre los principales impactos del sellamiento del suelos se incluyen la pérdida de vegetación, la alteración del microclima local debido al incremento de la temperatura atmosférica (Gábor *et al.*, 2009; Scalenghe y Ajmone, 2009), generando el efecto de “isla de calor” (Fokaides *et al.*, 2016); también reduce la infiltración del agua (Bhaduri *et al.*, 2001), disminuye el contenido de carbono y de nutrientes (O’Riordan *et al.*, 2021) e incrementa el escurrimiento superficial (Ungaro *et al.*, 2014). Los suelos sellados también pueden ser contaminados por metales pesados y contaminantes orgánicos (Kayhanian *et al.*, 2007).

En contraposición a este fenómeno se plantea la destrucción del sellamiento (de-sellamiento) para recuperar las funciones del suelo. Este proceso, aún cuenta con escasa investigación (Tobias *et al.*, 2018), pero en los casos estudiados, los resultados muestran que, una vez removido el sellamiento de los suelos urbanos, estos restauran rápidamente su fertilidad, en términos de densidad aparente, pH,

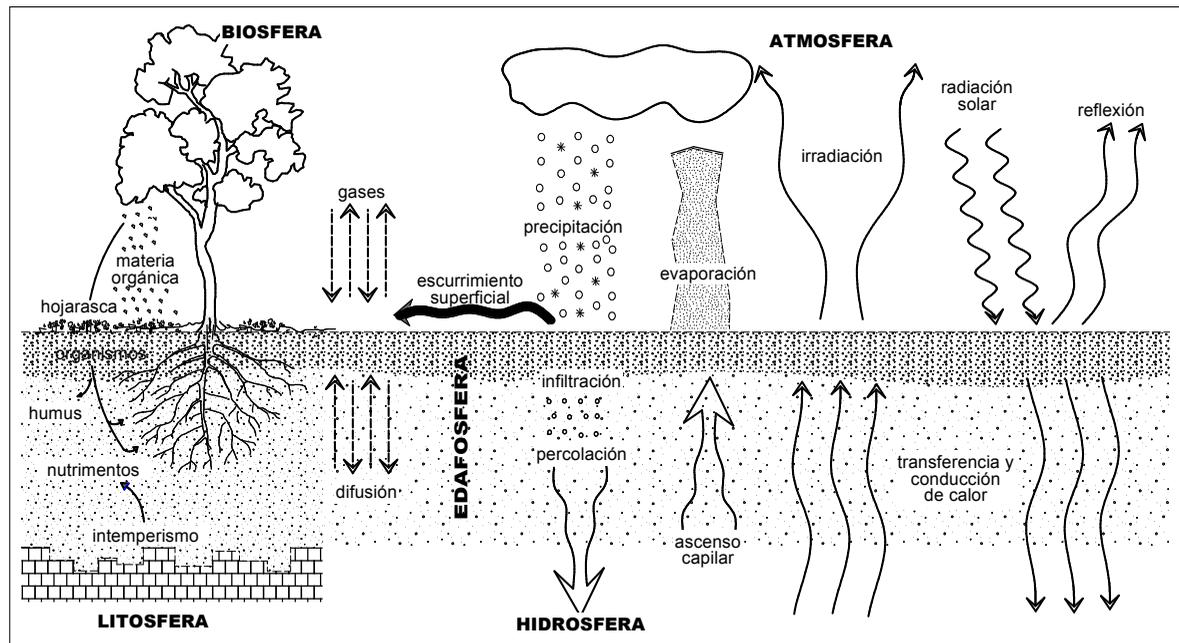


Figura 1. El sellamiento de la superficie (barra gris en el esquema) anula toda interacción con la biosfera (por ejemplo, aporte de hojarasca) y la atmósfera (gases, agua, calor), y con ello las funciones del ecológicas de los suelos, resultando en un efecto adverso significativo sobre los servicios ecosistémicos que aporta (modificado de Craul, 1985).

contenido de carbon orgánico e inorgánico y la actividad biológica (O’Riordan *et al.*, 2021).

En la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec, es uno de los parques urbanos más antiguos de América, y también con mayor tradición, donde se han tejido episodios fundamentales de la historia de este país. Como resultado de esta ocupación, cuyas evidencias se remontan a 1250 a.C. (Horz, 2011) el Bosque de Chapultepec presenta construcciones desde la época pre-hispánica. Hoy son visibles obras, inmuebles, calzadas, fuentes y lagos artificiales construidos en la época colonial que se suman a los museos, glorietas, caminos, estacionamientos construidos durante el siglo pasado. Toda esta herencia cultural ha ido paulatinamente desplazando el espacio ocupado por la cobertura vegetal.

En el contexto de la sostenibilidad de la Ciudad de México interesa: i) cartografiar y analizar la intensidad del sellamiento del parque urbano más grande de la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec, y ii) proponer medidas para su restauración, consistentes con el de-sellamiento.

ÁREA DE ESTUDIO

El Bosque de Chapultepec se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo, al poniente de la Ciudad de México (Figura 2), y cuenta con un área de 770.79 hectáreas. Desde 1992 fue declarado área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica. El bosque se ha dividido en tres secciones, que se han ido incorporando en el transcurso del tiempo. Así, la segunda sección fue inaugurada en 1962, mientras que la tercera sección fue añadida en 1974 (Horz, 2011). En este bosque confluyen e interactúan huellas de la historia de México, y es “hoy quizás la principal morada de la cultura y el arte de nuestro país” (Horz, 2011). Durante todo ese tiempo, y más en nuestros días, la necesidad de mantener una convivencia entre los espacios culturales y los servicios ecosistémicos constituye un reto permanente en el Bosque de Chapultepec. Este desafío ha sido atendido a través de numerosos proyectos, planes y programas que han ido modificando, aumentando y cambiando

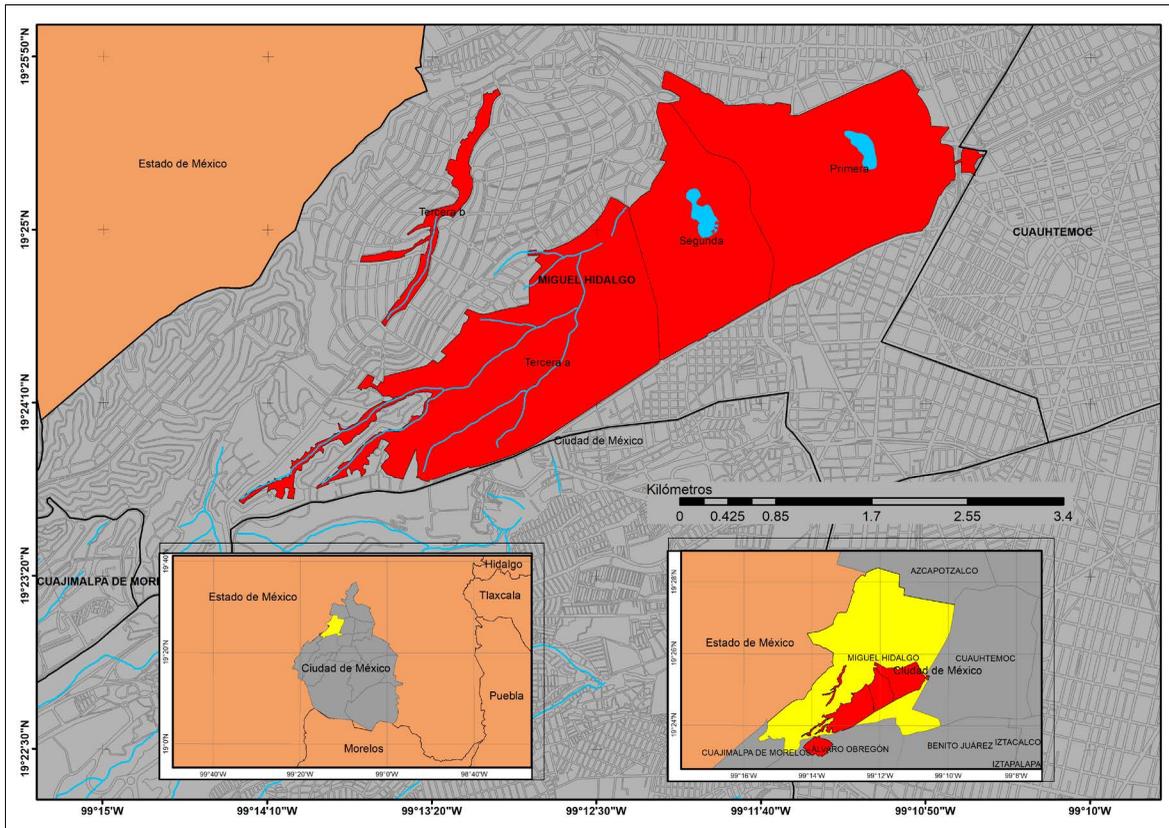


Figura 2. Ubicación del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

las edificaciones e infraestructura, dando lugar a un palimpsesto arquitectónico.

METODOLOGÍA

El método para el análisis del sellamiento consistió en la sistematización e integración de información de distinta índole: cartográfica, imágenes satélites y trabajo de campo integrados y analizados en un

sistema de información geográfico. Se siguieron siete etapas consecutivas: 1) análisis de información cartográfica base; 2) integración de la información en una geodatabase de Arcgis; 3) edición de polígonos, imágenes y modelos de apoyo; 4) verificación en campo; 5) validación topológica; 6) y 7) obtención de resultados estadísticos y cartográficos. El detalle de cada etapa está explicado en el Cuadro 1 y su flujo metodológico es mostrado en la Figura 3.

Cuadro 1. Explicación de las etapas metodológicas utilizadas para la elaboración del mapa de sellamiento.

Etapa	Proceso
Análisis de información cartográfica base	La información base se incorporó en un sistema de información geográfica, tomando como referencia una imagen orto-correcta.
Integración de la información en una geodatabase de Arcgis	La colección de datasets geográficos fue digitalizada, corregida y etiquetada como área sellada. Se definió una proyección cartográfica local.

Cuadro 1. Continuación.

Etapa	Proceso
Edición de polígonos, imágenes y modelos de apoyo	Se complementó la información con imágenes de google maps y open street map. Con imágenes LIDAR se generaron un Modelo Digital de Terreno (MDT) y un Modelo Digital de Elevación (MDE) utilizado para verificar la geometría de la información base.
Verificación en campo	Se registraron puntos de referencia y se tomaron fotos geo-referenciadas para complementar el trabajo de edición final
Validación topológica	Verificación de la geometrías de los polígonos, evitando duplicidades, sobre posición de un mismo polígono y huecos
Obtención de resultados estadísticos y cartográficos	Cálculo de la superficie ocupada por cada clase. Elaboración de mapa de sellamiento.

El método utilizado para la identificación de infraestructura abandonada, susceptible a un desellamiento, se basó en: i) el análisis realizado para el estudio del sellamiento, antes explicado, donde el trabajo de campo permitió identificar las estructuras y los caminos abandonados, y ii) el conteo y la medición en campo de los kioscos construidos y ya abandonados de la tercera sección (Figura 4).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de sellamiento del suelo en el Bosque de Chapultepec se presentan de manera general, por sección y por distintas categorías de uso (Cuadro 2 y Figura 5).

Como resultado de la gestión del Bosque a lo largo de su historia, actualmente una tercera parte se encuentra sellado. Las categorías dominantes son los caminos, construidos para incrementar la conectividad entre las edificaciones, las construcciones, especialmente los museos, que se han realizado a lo largo del tiempo, dando lugar a una de las áreas culturales más importantes de la ciudad, y las zonas de recreación. Esta infraestructura expresa el énfasis cultural-recreativo que han tenido los planes y programas en las últimas décadas.

Del análisis se desprende también que la primera y la segunda sección del Bosque concentran la mayor cantidad de construcciones, como museos, zoológico, glorietas, edificaciones y calzadas. En estas secciones también resalta la gran extensión ocu-

pada por caminos de diferente amplitud (peatonal y para coches). Además, en estas secciones se encuentran los cuerpos de agua artificiales más grandes.

En la primera sección, las construcciones como museos, zonas comerciales informales y la zona construida del zoológico ocupan una superficie importante, que junto con las zonas de recreación y los caminos, sellan el suelo en 45% del área. Esta sección es la más visitada, recibiendo más de 9 millones de personas al año (PUEC, 2002).

Aunque existen menos museos y zonas de recreación, la segunda sección constituye el área que presenta la mayor superficie sellada (52.5% de su área) debido a las extensiones que ocupan las distintas edificaciones (la Feria, el Cárcamo de Dolores, el Museo Tecnológico de la CFE y los museos de Historial Natural y el Papalote), los estacionamientos y los caminos. Esta sección recibe alrededor de 4 millones y medio de personas al año (PUEC, 2002).

De manera visual, en el mapa puede observarse la sobresaturación de construcciones en las primeras dos secciones del Bosque. Mientras que la tercera sección, quizás debido a su poca conectividad urbana y difícil acceso peatonal, es la que se encuentra con menor sellamiento (14.19%). Cabe notar que gran parte de las construcciones se encuentran en desuso, siendo poco a poco invadidas por diversas especies vegetales (Figura 6).

En las tres secciones se ubicaron caminos en desuso, abandonados, que están siendo revegetados de manera natural (Cuadro 3).

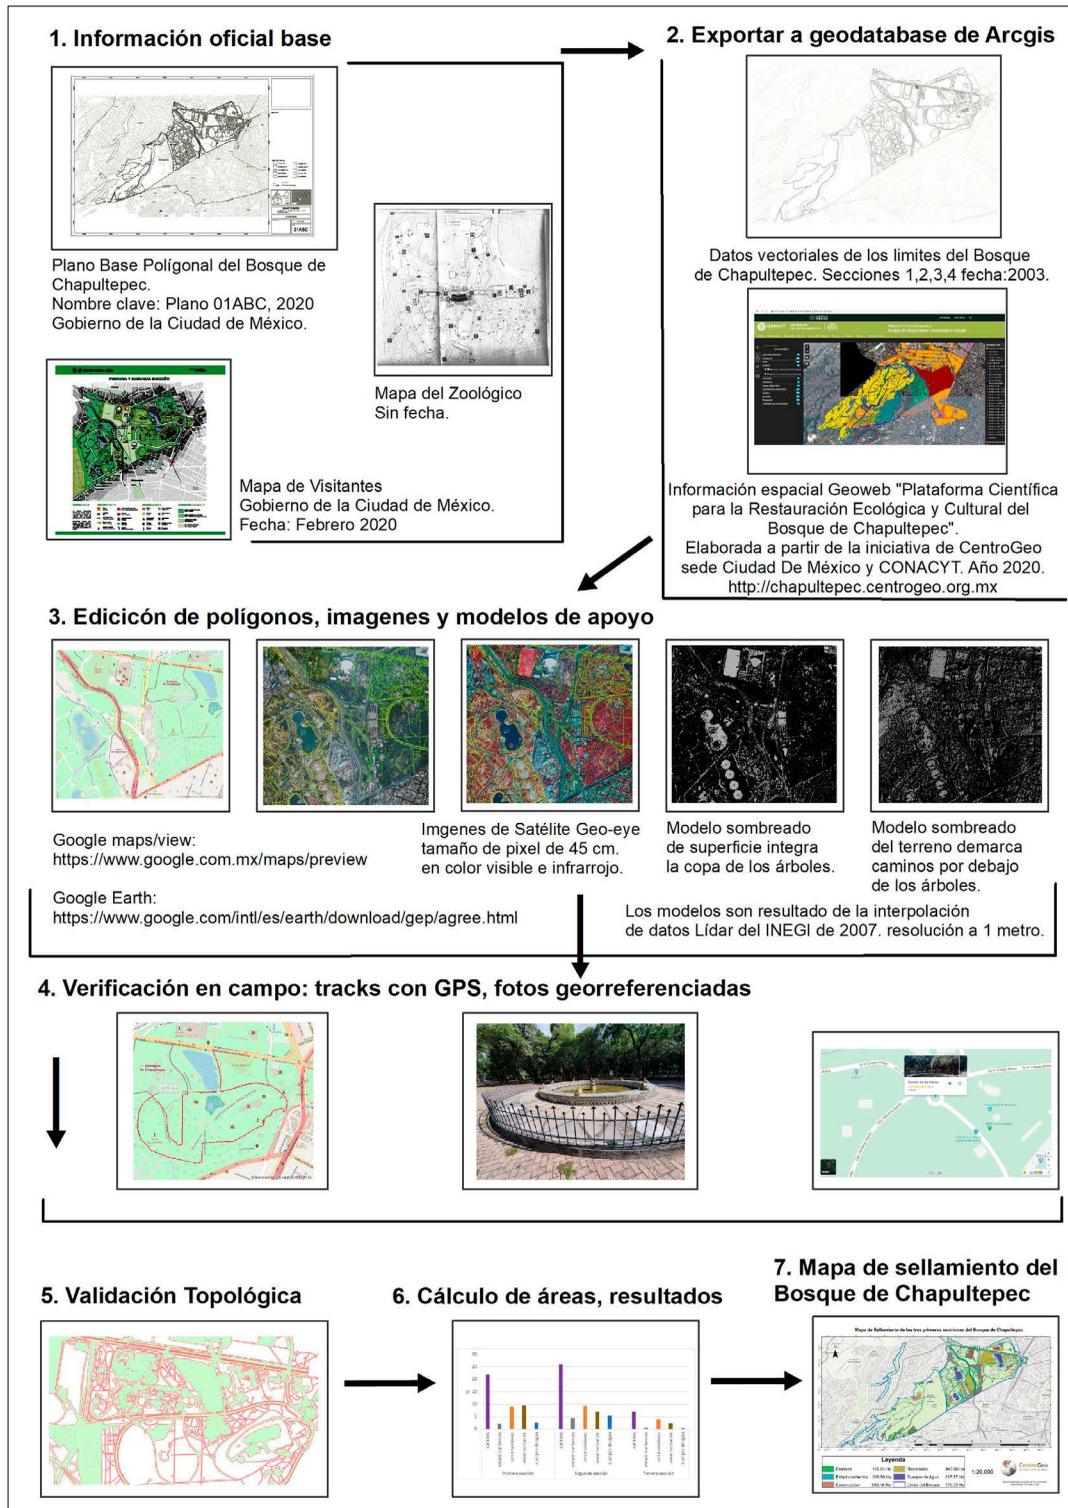


Figura 3. Flujo metodológico para la elaboración del mapa de sellamiento del Bosque de Chapultepec.



Figura 4. Ejemplos de kioscos abandonados sin techo y con techo de la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Cuadro 2. Áreas selladas en las tres secciones del Bosque de Chapultepec por categorías.

Sellamiento	Área			Total (ha)	Total (%)
	Primera sección (ha, %)	Segunda sección (ha, %)	Tercera sección (ha, %)		
Caminos	60.17 (21.95)	43.66 (25.98)	23.03 (7)	126.86	49.09
Estacionamientos	5.71 (2.08)	7.62 (4.53)	2.17 (0.66)	15.50	6.00
Construcciones	24.53 (8.94)	15.89 (9.45)	12.74 (3.87)	53.16	20.57
Recreación	26.02 (9.49)	11.81 (7.02)	7.20 (2.19)	45.03	17.42
Cuerpos de Agua	7.05 (2.57)	9.25 (5.50)	1.47 (0.44)	17.77	6.87
Área de cada sección (ha)	274.09	168.03	328.67	770.79	100
Área Total Sellada del Bosque (ha)	123.50 (45.05%)	88.24 (52.51%)	46.64 (14.19%)	258.38	33.52

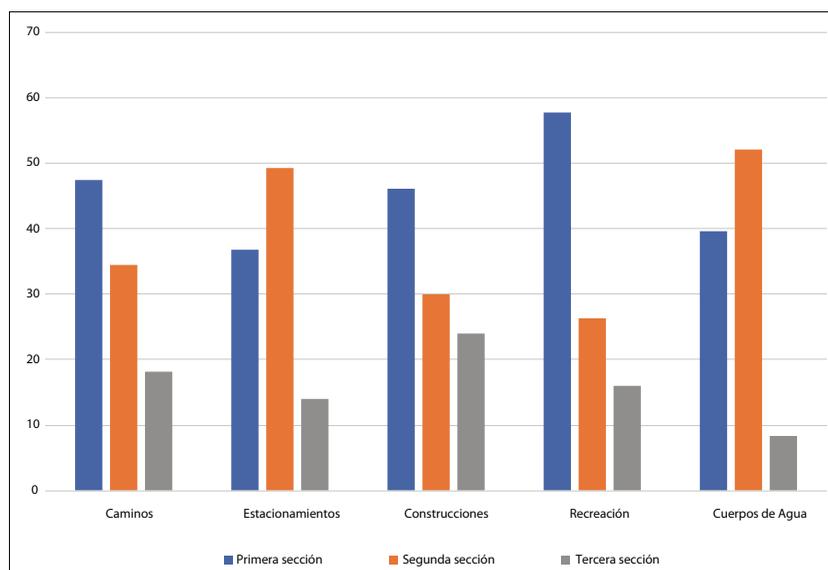


Figura 5. Porcentaje de área cubierta por las distintas categorías de sellamiento en las tres secciones del Bosque de Chapultepec.

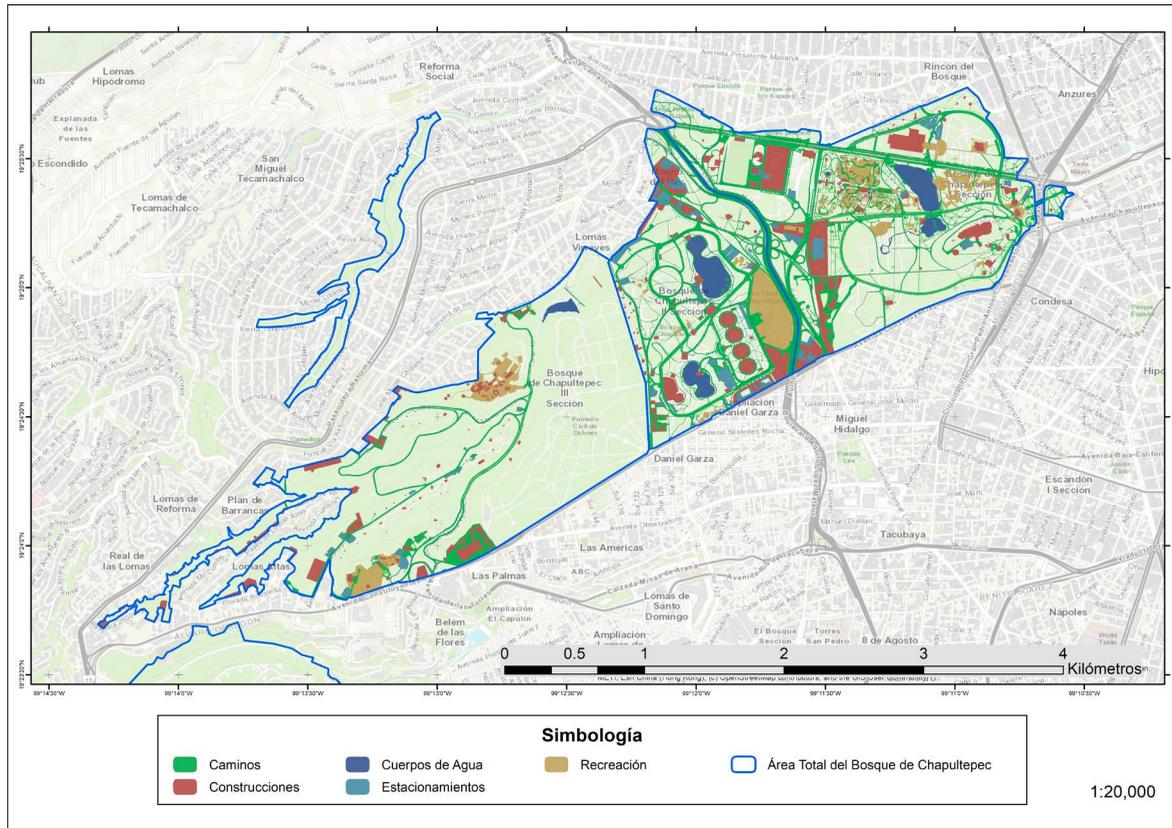


Figura 6. Mapa de sellamiento del Bosque de Chapultepec (elaboración propia).

Cuadro 3. Caminos en desuso en las tres secciones del Bosque de Chapultepec.

Caminos abandonados	Sellamiento			Total (ha)	Total (%)
	Primera sección (ha, %)	Segunda sección (ha, %)	Tercera sección (ha, %)		
	2.22 (1.80)	0.37 (0.3)	01.23 (1.0)	3.82	3.1

Actualmente muchos de estos caminos ya han sido colonizados por la vegetación (Figura 7).

En la tercera sección se contabilizaron 26 kioscos, actualmente abandonados. Estas estructuras de distintos tamaños se encuentran deterioradas, vandalizadas y con basura. Entre los kioscos hay 10 con techo y 16 sin techo, lo que da un total de 5955 m² de superficie construida. Es decir, que entre caminos en desuso y kioscos abandonados se contabilizan 4.41 hectáreas selladas que pueden recuperarse mediante la eliminación o bien la ruptura de la capa del concreto o cemento.

El nuevo plan maestro del Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura (<https://bit.ly/3WN7kPP>) hace mención de la necesidad de proteger tanto el patrimonio cultural como la biodiversidad, enfatizando que las nuevas construcciones se realizarán en zonas ya impactadas, las cuales se rehabilitarán para su nuevo uso. Esta aseveración deja entrever la relevancia del ecosistema forestal en este nuevo proyecto. Sin embargo, no se proporciona suficiente información sobre el área o la ubicación que cubrirán las nuevas edificaciones. El conocimiento de la densidad construida debería



Figura 7. Revegetación sobre caminos abandonados.

constituir un criterio importante para decidir la ubicación de nuevas infraestructuras que posibiliten que el Bosque de Chapultepec siga otorgando tanto servicios ecosistémicos tanto culturales como de provisión, regulación y soporte.

Consideramos que, además de proponer nuevas edificaciones, el plan maestro podría incluir entre sus lineamientos la posibilidad de identificar áreas selladas abandonadas susceptibles de recuperarse, lo cual aumentaría el área del Bosque con posibilidad de proveer servicios ecosistémicos.

La necesidad de recuperar espacios que provean servicios ecosistémicos para la población urbana ha incentivado proyectos en ciudades de diversos países (Chicago, Texas, Londres, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania), donde infraestructura vial e industrias abandonadas se han de-sellado para biodiversificar, resilvestrar y recuperar áreas naturales de la naturaleza y recreación. Algunos monitoreos a largo plazo en estos sitios muestran que, en áreas abandonadas, donde el sellamiento se ha removido, el porcentaje de arbustos y árboles se ha duplicado en el lapso de diez años (Kowarik y Langer, 2005), así como la aparición de especies nativas (Tobias *et al.*, 2018).

En la tercera sección, el trabajo de campo permitió identificar diversas especies que se habían establecido entre el asfalto derruido, por el intem-

perismo natural. Algunas de ellas se muestran en la Figura 8.

La presencia de esta vegetación es un indicativo de dos aspectos: i) que el de-sellamiento de estas construcciones permitiría incrementar la biodiversidad del Bosque, y con ello, sus servicios ecosistémicos, y ii) que el de-sellamiento no tendría que consistir en extraer todo el asfalto, sino su ruptura, de tal modo que permita la entrada de agua, de semillas y la acumulación de sedimento y materia orgánica producto de la caída de hojarasca.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A lo largo del tiempo, en el Bosque de Chapultepec se han ido reuniendo elementos y construcciones reflejo de distintos periodos históricos. Hoy este Bosque es “depositario de un incalculable patrimonio de la Ciudad de México” (Hotz, 2011). Pero de este bosque también se esperan servicios ecosistémicos indispensables ante la vertiginosa urbanización y el deterioro ambiental de la Ciudad de México. Los más de 14 millones de visitantes al año (PUEC, 2002) reflejan la gran demanda de servicios culturales y ambientales, no solo de visitantes de la ciudad, sino también de la zona metropolitana del valle de México.



Figura 8. Especies de plantas anuales establecidas sobre asfalto derruido en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Las construcciones realizadas en este Bosque a lo largo de siete siglos han sellado e impermeabilizado una tercera parte de sus suelos. Este valor varía en cada sección, siendo más alta en las secciones más cercanas a los medios de comunicación vial, como la primera y segunda secciones, donde el sellamiento alcanza 45 y 52%, respectivamente. Estos valores significan que, en las dos primeras secciones la posibilidad de contar con servicios ecosistémicos como infiltración y purificación de agua, captura de carbono y conservación de biodiversidad está fuertemente limitada. Para estas secciones la información generada es relevante para: i) reconsiderar

la necesidad de hacer nuevas construcciones y dado el caso planear su distribución para reducir en la medida de lo posible la superficie sellada, y ii) promover la reutilización de construcciones ya establecidas y que se encuentran en buen estado, lo que permitiría evitar un nuevo sellamiento de áreas.

La tercera sección, con 14% de sellamiento es aquella donde los suelos proporcionan más servicios ecosistémicos.

La información sobre las áreas que potencialmente pueden de-sellarse podría constituirse en una línea de trabajo en el Plan Maestro de Bosque Chapultepec, ya que el desellamiento de las 4.41

hectáreas, entre kioscos y caminos abandonados, permitiría la recuperación de servicios ecosistémicos, indispensables para la calidad de vida en la Ciudad de México. Finalmente, la práctica del de-sellamiento también debe considerarse como una línea de investigación que es necesario abordar para mejorar la calidad de vida en zonas urbanas.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecemos el apoyo económico de CONACyT, a través del proyecto 302917, “Propuestas de manejo para conservar servicios ecosistémicos de los suelos del bosque de Chapultepec” así como al Dr. Victor Peña, quien realizó la determinación taxonómica de las especies vegetales.

REFERENCIAS

- Bertram, K. R. (2015). The role of urban green space for human well-being. *Ecological Economics*, 120, 139-152. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.10.013>
- Bhaduri, B., Minner, M., Tatalovich, S., Harbor, J. (2001). Long-term hydrologic impact of urbanization: A tale of two models. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 127, 13–19. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9496\(2001\)127:1\(13\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2001)127:1(13))
- Bolund, P., Hunhammar, S. (1999). Ecosystem services in urban areas. *Ecological Economics*, 29, 293-301. [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(99\)00013-0](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00013-0)
- Burghardt, I., Hynes, J. T. (2006). Excited-State Charge Transfer at a Conical Intersection: Effects of an Environment. *Journal of Physical Chemistry, A* 110, 11411-11423. <https://doi.org/10.1021/jp057569c>
- Chiesura, A. (2004). The role of urban parks for the sustainable city. *Landscape and Urban Planning*, 68, 129-138. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.08.003>
- Craul, P. J. (1985). A description of urban soils and their characteristics. *Journal of Arboriculture*, 11, 330-339.
- Dobbs, C., Nitschke, C., Kendal, D. (2017). Assessing the drivers shaping global patterns of urban vegetation landscape structure. *Science of Total Environment*, 592, 171-177. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.058>
- Gábor, P., Jombach, S.; Ongjerth, R. T. (2009). The relation between the biological activity and the land surface temperature in Budapest. *Applied Ecology and Environmental Research*, 7, 241-251. https://doi.org/10.15666/aecr/0703_241251
- Kayhanian, M., Suverkropp, C., Ruby, A., Tsay, K. (2007). Characterization and prediction of highway runoff constituent event mean concentration. *Journal of Environmental Management*, 85, 279-295. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.09.024>
- Kendal, D., Dobbs, C., Lohr, V. I. (2014). Global patterns of diversity in the urban forest: is there evidence to support the 10/20/30 rule? *Urban Forestry and Urban Greening*, 13, 411-417. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.04.004>
- Fokaides, P. A., Kylili, A., Nicolaou, L., Ioannou, B. (2016). The effect of soil sealing on the urban heat island phenomenon. *Indoor Built Environment*, 25, 1136-1147. <https://doi.org/10.1177/1420326X16644495>
- Fuller, R. A., Gaston, K. J. (2009). The scaling of green space coverage in European cities. *Biology Letters*, 5, 352–355. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0010>
- Horz, E. (Ed.). (2011). *Bosque de Chapultepec*. Fundación Kaluz, Grupo Financiero Ve por Más, México.
- Kowarik, I., Langer, A. (2005). Natur-Park Sudgelände: Linking conservation and recreation in an abandoned railway in Berlin, pp. 287–299. En I. Kowarik y S. Körner (Eds.), *Wild urban woodlands*. Berlín–Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/3-540-26859-6_18
- Liu, C. T., Zhang, Q., Luo, H., Qi, S., Tao, S., Xu, H., Yao, Y. (2019). An efficient approach to capture continuous impervious surface dynamics using spatial-temporal rules and dense Landsat time series stacks. *Remote Sensing of Environment*, 229, 114–132. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.04.025>
- Morel, J. L., Chenu, C., Lorenz, K. (2015). Ecosystem services provided by soils of urban, industrial, traffic, mining, and military areas (SUITMAs). *Journal of Soils and Sediments*, 15, 1659-1666. <https://doi.org/10.1007/s11368-014-0926-0>
- Nowak, J. D., Greenfield, J. E. (2020). The increase of impervious cover and decrease of tree cover within urban areas globally (2012–2017). *Urban Forestry & Urban Greening*, 49, 1618. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126638>
- O’Riordan, R., Davies, J., Stevens, C., Quinton, J. (2021). The effects of sealing on urban soil carbon and nutrients. Soil Discussion. Disponible en <https://doi.org/10.5194/soil-2021-18>
- Parmehr, E. G., Amati, M., Taylor, E. J., Livesley, S. J. (2016). Estimation of urban tree canopy cover using random point sampling and remote sensing methods. *Urban Forestry and Urban Greening*, 20, 160-171. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.08.011>

- PUEC (Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad) (2002). Proyecto Ejecutivo para la implementación del manejo integral y desarrollo autosostenible del bosque de Chapultepec. Ciudad de México: Secretaría del Medio Ambiente.
- Pouyat, R. V., Yesilonis, I. D., Nowak, D. J. (2006). Carbon storage by urban soils in the United States. *Journal of Environmental Quality*, 35, 1566-1575. <https://doi.org/10.2134/jeq2005.0215>
- Scalenghe, R., Marsan F.A. (2009). The anthropogenic sealing of soils in urban areas. *Landscape and Urban Planning*, 90, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.10.011>
- Tobias, S., Conen, F., Alewell, C. (2018). Soil sealing and unsealing state of art and examples. *Land Degradation and Development*, 29(6), 2015-2024. <https://doi.org/10.1002/ldr.2919>
- Ungaro, F., Calzolari, C., Pistocchi, A., Malucelli, F. (2014). Modelling the impact of increasing soil sealing on runoff coefficients at regional scale: A hydro-pedological approach. *Journal of Hydrology and Hydromechanics*, 62, 33-42. <https://doi.org/10.2478/johh-2014-0005>
- van der Putten, W., Poesen, J., Lisá, L., Winding, A., Moora, M., Lemanceau, P. et al., (2018). Opportunities for soil sustainability in Europe. Alemania: European Academies. Science Advisory Council. EASAC Policy Reports.
- WHO (World Health Organization). (2016). Urban green spaces and health. A review of evidence. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- Yang, J., La Sorte, F. A., Pyšek, P., Yan, P., Nowak, D., McBride, J. (2015). The compositional similarity of urban forests among the world's cities is scale dependent. *Global Ecology & Biogeography*, 24(12), 1413-1423 doi: <https://doi.org/10.1111/geb.12376>.